

Upute za uporabu**Mjerač debljine sloja „SDM-115“**

Narudž.-br. 100847

Propisana uporaba

Mjerač mjeri i prikazuje debljinu nemagnetskih slojeva poput lakova, boja, stakla, porculana, umjetnih masa itd. na magnetskim i nemagnetskim metalima na zaslонu. Zaslone je s rasvjetom.

Dekodacija magnetskih metala kao što su npr. željezo, lim i čelik kao i nemagnetskih metala kao što su aluminij, mjeđ itd. odvija se automatski. Moguće je ručno prethodno namještanje.

U ugrađenom dnevničkom zapisu podataka možete pohraniti do 255 mjerne vrijednosti i odčitati ih na mjeraču. Kod brze kontrole debljine sloja možete programirati Hi/Lo-Limit- vrijednosti, kod čijeg se prekoračenja oglašava alarm.

Funkcija kalibriranja omogućuje uvijek točne mjerne vrijednosti. Debljina sloja može se prema izboru prikazati u mikrometrima (μm) ili mili-inčima (mils).

Mjerač radi na baterije i treba 9 V blok bateriju.

Mjerenje u nepovoljnim uvjetima okoline nije dozvoljeno. Nepovoljni uvjeti okoline su:

- Vлага ili visoka vlažnost,
- Prašina i zapaljivi plinovi, pare ili otapala,
- Jaka elektrostaticka ili elektromagnetska polja.

Druga uporaba, osim ranije opisane, vodi do oštećenja proizvoda. Čitav proizvod ne smije se mijenjati odnosno rekonstruirati! Obavezno se pridržavajte sigurnosnih uputa!

Sigurnosne upute i napomene o opasnostima

Uskličnik koji se nalazi u trokutu upućuje na važne napomene u uputama za uporabu. Prije uporabe pročitajte upute u cijelosti, one sadrže važne napomene o pravilnom djelovanju.


- Kod šteta prouzročenih nepridržavanjem ovih uputa za uporabu prestaje važiti jamstvo! Za posljedičnu štetu ne preuzimamo odgovornost!
- Kod materijalne štete ili ozljeda osoba, koje nastanu nestručnim rukovanjem ili nepridržavanjem sigurnosnih uputa ne preuzimamo odgovornost! U takvim slučajevima jamstvo prestaje važiti!
- Iz sigurnosnih razloga i razloga odobrenja neovlaštena rekonstrukcija i/ili promjena naprave nije dozvoljena.
- Pazite na stručno puštanje naprave u pogon! Pridržavajte se pritom ovih Uputa za uporabu.
- U školama i obrazovnim ustanovama, hobi radionicama i radionicama za samopomoć rukovanje mernim alatima za nadzor odgovorno je osposobljeno osoblje.
- Nikad ne uključite mjerač odmah nakon što ga donesete iz hladne u toplu prostoriju. Kondenzacijska voda, koja pritom nastane, može oštetiti vašu napravu. Pustite da se neuključena naprava zagrije ne sobnu temperaturu.
- Ambalažu ne ostavljate ležati uokolo. Mogla bi postati opasna za djecu.
- Mjerač se ne smije upotrebljavati u eksplozijom ugroženim područjima ili na površinama pod naponom ili vrucim površinama ($>70^{\circ}\text{C}$).
- Naprava se ne smije izlagati ekstremnim temperaturama, jakim vibracijama ili visokoj vlažnosti. Prikaz je zajamčen samo u temperaturnom području od 0 do $+50^{\circ}\text{C}$.
- Naprava se ne smije otvarati ili rastavljati, osim za zamjenu baterije.
- Elektroničke naprave nisu igračke i nisu prikladne za djecu.

Opseg dostave

- Mjerač debljine sloja SDM-115
- Baterija 9 V blok
- Aluminijska ploča
- Čelična ploča
- Kalibracijska plastična ploča
- Torba
- Upute za uporabu

Oznake pojedinih dijelova

- 1 Mjerna tipka
- 2 Osjetnik
- 3 CAL-tipka
- 4 mils/ μm -tipka
- 5 Nula/dolje-tipka
- 6 Svjetlo-tipka za rasvjetu zaslona
- 7 MAX/MIN/AVG/gore-tipka
- 8 Zaslone
- 9 Pretinac za baterije (Položaj baterije: pol prema dolje)

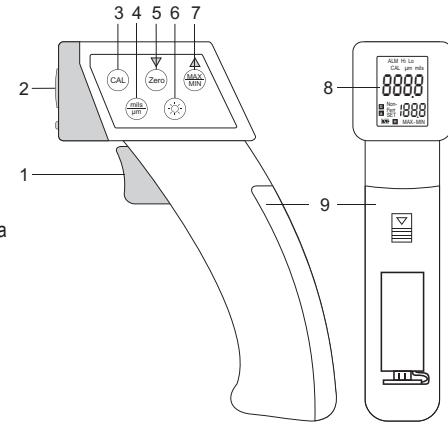**Umetanje i zamjena baterije**

Kod prvog puštanja u pogon odnosno kad se pojavi simbol za zamjenu baterije na zaslone, treba upotrijebiti novu 9 V blok bateriju.

Za umetanje baterije otvorite pretinac za baterije (9) pomicanjem u smjeru strelice. Skinite poklopac baterija i spojite klip baterije s novom baterijom.

Postavite bateriju s klipom baterije prema dolje u pretinac za baterije (vidi „Oznake pojedinih dijelova“).

Ponovno pažljivo zatvorite pretinac baterije. Mjerač je spreman za rad.



Ne ostavljajte potrošenu bateriju u mjeraču, jer čak i baterije sa zaštitom od istjecanja mogu korodirati te se time mogu oslobođiti kemikalije, koje bi mogle štetiti zdravlju vaše naprave odnosno uništiti je.

Kod dužeg nekorištenja izvadite bateriju iz mjerača, kako biste sprječili istjecanje.

Baterije i akumulatori ne smiju se kratko spojiti ili baciti u vatru.

Baterije se ne smiju puniti. Postoji opasnost eksplozije.

Isteke ili oštećene baterije/akumulatori mogu kod doticaja s kožom izazvati ozljede kiselinama. Koristite stoga u takvom slučaju zaštitne rukavice.

Prikladnu bateriju možete dobiti pod narudž. br.: 652509. Molimo, naručite 1x.

Funkcije tipki

Tipka dolje: Koristi se za podešavanje Hi/Lo-graničnih vrijednosti alarma i vrijednosti kalibriranja kao i za izbor broja spremanja dnevničkog zapisa podataka. Aktivno samo u načinu podešavanja.



Tipka gore: Koristi se za podešavanje Hi/Lo-graničnih vrijednosti alarma i vrijednosti kalibriranja kao i za izbor broja spremanja dnevničkog zapisa podataka. Aktivno samo u načinu podešavanja.



Tipka „CAL“: S višestrukom funkcijom

1. Za otvaranje Hi/Lo podešavanje alarma
2. Izvodi kalibriranje mjerne točke (s plastičnom pločom)
3. Tipka potvrde u načinu dnevničkog zapisa podataka i načinu brzog kalibriranja



Tipka „Zero“: S višestrukom funkcijom Kalibriranje nulte točke

1. Način brzog kalibriranja za česta kalibriranja mjerjenja (plastična ploča)
2. Brisanje vrijednosti kalibriranja, MAX, MIN i MAX-MIN
3. Vrijednosti tipka „MAX/MIN“



Tipka „MAX/MIN“: S višestrukom funkcijom

1. MIN. (MAX-MIN.), prikaza prosjeka (AVG) kao i memorije dnevničkog zapisa podataka (no_) um. Ukoliko je zauzeto svih 255 memoriskih mesta dnevničkog zapisa podataka aktualiziranje AVG se ne odvija. Memoriski mesta moraju biti obrisana.
2. Za namještanje vrijednosti brzog kalibriranja tipka „mils/ μm “



1. Ta tipka preklapa mernu jedinicu (1 mil = 0,001 Inch = 25,4 μm)
2. Aktivira ručni merni način za nemagnetske metale („nonF“) tipka za svjetlost



1. Uključi i isključi rasvjetu zaslona

2. Aktivira ručni merni način za magnetske metale („FErr“)

Puštanje u pogon i upravljanje



Kod prvog puštanja u pogon skinite sve zaštitne folije svih priloženih ploča za testiranje i kalibriranje. Zaštitne folije uvjetovane su proizvodnjom i prije mjerjenja moraju biti uklonjene, jer inače može doći do pogrešnih mjerena.

Uključenje mjerača i izvođenje testiranja funkcija

Pravilna nulta točka i točnost mjerača moraju biti provjereni prije prve upotrebe. U tu svrhu priložene su ploče za testiranje i kalibriranje.

Ploče za testiranje i kalibriranje mogu se čuvati u unutarnjem džepu futrole.

Za uključenje postupite kako slijedi:

Držite mjerač podalje od metalnih predmeta kao i magnetskih polja i pritisnite za oko tri sekunde mjernu tipku (1). Na zaslonu se pojavljuje „run“ i oglasi se signalni ton. Ispustite mjernu tipku. Prikazat će se simbol „H“ za „Hold“. Mjerač je spreman za mjerjenje.

Automatska detekcija materijala (simbol „A“) je nakon uključenja uvijek aktivna.

Ukoliko mjerjenje ne započne unutar 15 sekundi, mjerač se automatski isključuje.

Provodenje testiranja funkcija:

Nulta točka: Umetnute kod uključenog mjerača osjetnik (2) ravno na jednu od dviju metalnih ploča i pritisnite mjernu tipku (1). Na zaslonu se mora pojavit „0“. Ponovite to mjerjenje s drugom metalnom pločom. I ovdje se mora pojavit „0“. Ukoliko to nije slučaj, mjerač treba kalibrirati (vidi poglavlje „Kalibriranje mjerača“)

Već prema nosivom materijalu prikaze se mjerna vrijednost „Non Ferr“ za nemagnetske metale i „Ferr“ za magnetske metale.

Mjerna točka: Provjerite na kraju točnost mjerjenja uz pomoć priložene plastične ploče. Izvedite testiranje funkcije kako je opisano ranije, no između položite plastičnu ploču. Debljina materijala je pritisнутa na plastičnu ploču. Ta vrijednost mora biti prikazana na zaslonu uključujući toleranciju materijala. Ukoliko to nije slučaj, mjerač treba kalibrirati (vidi poglavlje „Kalibriranje mjerača“)

Izvođenje mjerena

Uključite mjerač i izvedite testiranje funkcija. Umetnute osjetnik ravno na metalnu površinu koju mjerite i pritisnite mjernu tipku. Pazite na to da osjetnik ne bude izobličenih rubova ili pomaknut. To može dovesti do grešaka u mjerenu i oštećenja površine. Pričekajte, dok se ne prikaže mjerne vrijednosti. Mjerna tipka se može pritisnuti periodično za pojedinačno mjerjenje ili maks. 1 minuta za mjerni niz.

Kod pojedinačnog mjerjenja najprije ispuštiti mjernu tipku i pričekajte dok se mjerne vrijednost sa simbolom „H“ na zaslonu ne zaustavi. Tek nakon toga uzmite mjeruč s površine!

Kod tekućeg niza mjerena (maks. do 1 minute) držite za čitavo trajanje mjerena mjernu tipku pritisnutu. Svako mjerjenje traje oko 1 sekunde, dok se ne utvrdi pravilna mjerne vrijednost. Mjerni niz koji traje duže vodi do netočnosti i treba ga izbjegavati.



Već prema nosivom materijalu prikaze se mjerne vrijednost „Non Ferr“ za nemagnetske metale i „Ferr“ za magnetske metale. Ukoliko se ne pojavi nikakav prikaz materijala, nosivi materijal nije bio detektiran i mjerne vrijednost ne može se utvrditi. Prema potrebi ponovite mjerjenje.

Pazite na to da se između nosivog materijala i slojeva ne nalaze zračni mjeđuri. To može dovesti do grešaka u mjerenu.

Preklapanje na mjerne način za detekciju nosivih materijala

Nakon uklapanja uvijek je aktivna automatska detekcija materijala (simbol „A“).


Ovaj način može se fiksno namjestiti na vrstu metala. Unatoč tome preklop ostaje aktivan tako dugo, dok se mjerač samostalno ne isključi.

Za preklapanje postupite kako slijedi:

Mjerač mora biti isključen.

Za magnetske metale držite tipku „mils/µm“ (4) pritisnutu i uključite mjerač preko mjerne tipke (1). Na zaslonu se pojavljuje „FErr ONLY“. Izvedite mjerjenje.

Za nemagnetske metale držite tipku „Svetlost“ (6) pritisnutu i uključite mjerač preko mjerne tipke (1). Na zaslonu se pojavljuje „nonF onLY“. Izvedite mjerjenje.

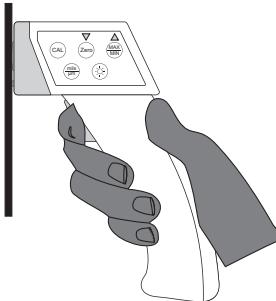

Podesite granične vrijednosti alarma „Hi/Lo“.

Način alarma „ALM“ uvijek je aktivan i ne može se deaktivirati. Tvornički su te vrijednosti podešene na 1200 µm i 0 µm. Granice alarma mogu se proizvoljno promijeniti. Prijava alarma funkcioniра samo kod pojedinačnog mjerjenja nakon ispuštanja mjerne tipke.

Kod prekoračenja Hi-vrijednosti oslobada se 4 puta alarmni ton, kod prekoračenja ispod granice Lo-vrijednosti oglašava se 2,5 sek. dug neprekidan ton.

Na zaslonu se uz simbol „ALM“ prikaze i odgovarajući alarm („Hi“ ili „Lo“).

Za podešavanje postupite kako slijedi:

Mjerač mora biti isključen.

Držite tipku „CAL“ pritisnutu i aktivirajte mjernu tipku (1). Na zaslonu se pojavljuje kratko „SET Hi“ i zatim vrijednost.

Odaberite uz pomoć kurzora (5 + 7) vrijednost za Hi-alarm. Potvrđite svoj unos s tipkom „CAL“. Otvara se meni postavki za Lo-alarm (prikaz „SET Lo“).

Odaberite uz pomoć kurzora (5 + 7) vrijednost Lo-alarma. Potvrđite svoj unos s tipkom „CAL“. Meni postavki se završava i preklapa na mjerne prikaz.

MAX, MIN, MAX-MIN i AVG funkcija

Maksimalne i minimalne vrijednosti kao i razlika iz MAX. I MIN. neprestano se pohranjuju kod svakog mjerjenja. Te vrijednosti mogu se obrisati neposredno nakon uključenja. Pazite na to da na zaslonu bude prikazano „run“, „Zero“ za brisanje MAX, MIN i MAXMIN- vrijednosti.

Međutim prikaz prosjeka „AVG“ odnosi se samo na pohranjene mjerne vrijednosti („no_1“ do max. „no_255“). AVG vrijednost se briše, kad se obriše memorija dnevničkog zapisa podataka.

Kalibriranje mjerača

Mjerač treba kalibrirati redovito odnosno nakon radnih faza prije svakog prvog mjerjenja. Da bi se povećala točnost mjerjenja po mogućnosti kalibriranje nulte točke i kalibriranje mjerne vrijednosti treba izvesti uzastopno i prije svakog mjerjenja.

Kalibriranje nulte točke

Prije svakog mjerjenja nužno je kalibriranje nulte točke.

Uključite mjerač.

Postavite mjerač s osjetnikom na jednu od priloženih metalnih ploča i pritisnite mjernu tipku. Pričekajte dok se mjerne vrijednost ne stabilizira. Ispustite mjernu tipku. Pritisnite kratko tipku „Zero“. Mjerna vrijednost kao i MAX/MIN memorija se sa signalnim tonom namjesti na nula.

Mogu slijediti druga daljnja mjerena.

Kalibriranje mjerne vrijednosti

Kalibriranje mjerne vrijednosti treba izvesti nakon radnih faza odnosno prije prvog mjerjenja kod mjernih nizova.

Za kalibriranje mjerne vrijednosti postupite kako slijedi:

Uključite mjerač.

Postavite na jednu od priloženih metalnih ploča plastičnu referentnu ploču. Postavite mjerač s osjetnikom na jednu iznad druge ležeće kalibracijske ploče i pritisnite mjernu tipku. Pričekajte dok se mjerne vrijednost ne stabilizira. Ispustite mjernu tipku.

Pritisnite na kratko tipku „CAL“. Na zaslonu se prikaze „2-Pt“.

Podesite uz pomoć oba kurzora (5 + 7) pravilnu vrijednost plastične ploče.

Tipka „CAL“ potvrđuje unos i preklapa u normalan mjerne prikaz.

Brzo kalibriranje mjerne vrijednosti

Referentna vrijednost Vaše priložene plastične ploče može se programirati u napravi da bi se moglo izvesti brzo kalibriranje mjerne vrijednosti.

Da biste pohranili referentnu vrijednost u napravi, postupite kako slijedi:

Mjerač mora biti isključen.

Držite tipku „MAX/MIN“ pritisnutu i aktivirajte mjernu tipku. Na zaslonu se pojavljuje kratko „SET dFut“ i zatim vrijednost.

Namjestite kurzorima vrijednost Vaše plastične kalibracijske ploče.

Tipka „CAL“ potvrđuje unos i preklapa u normalan mjerne prikaz.

Za brzo kalibriranje mjerne vrijednosti postupite kako slijedi:

Uključite mjerač.

Postavite na jednu od priloženih metalnih ploča plastičnu referentnu ploču. Postavite mjerač s osjetnikom na jednu iznad druge ležeće kalibracijske ploče i pritisnite mjernu tipku. Pričekajte dok se mjerne vrijednost ne stabilizira. Ispustite mjernu tipku.

Pritisnite za oko 2 sek. tipku „Zero“. Mjerna vrijednost se aktualizira.

Mogu slijediti druga daljnja mjerena.

Brisanje kalibracijske točke

S dužim vremenskim intervalima mjerjenja mogu nastupiti greške u mjerjenju, koje ne mogu biti pouzdano uklonjene normalnim kalibriranjem. U takvom slučaju preporučljivo je da se obrišu kalibracijske točke za nultu točku i mjeru vrijednost.

Za brisanje postupite kako slijedi:

Mjerač mora biti isključen.

Držite tipku „Zero“ pritisnutu i aktivirajte mjeru tipku. Na zaslonu se pojavljuje „nonF onLY“.

Nakon 2 sek. mjerač preklapa u normalan mjeru prikaz.

Izvedite sada novo kalibriranje nulte točke i mjerne vrijednosti.

Mjerač ponovno odgovara navedenim specifikacijama.

Dnevnički zapis podataka

Mjerač omogućuje pohranjivanje do 255 mernih vrijednosti, koje je moguće odčitati kasnije.

Funkcija dnevničkog zapisa podataka uvijek je aktivna i bliže svakom mjerjenju kronološki.

Memorijsko mjesto dostatno je za maks. 255 mernih vrijednosti. Ukoliko su sva memorirska mjesta zauzeta, nema više bilježenja. Nakon odčitavanja memorija se može ručno obrisati. Taj postupak brisanja odvija se za sva memorirska mjesta i nisu reverzibilni.

Broj zauzetih memorirska mjesta može se odčitati u prikaznom načinu „AVG“. Ovdje se odvija prikaz već zauzetih memorirska mjesta izmjenjujući se s prosječnom vrijednosti „AVG“ spremlijenih podataka. One su prikazane s „no_1“ do „no_255“.

Dnevnički zapis podataka može se odčitati i obrisati kako slijedi:

Uključite mjerač.

Držite za oko 2 sek. tipku „mils/µm“ pritisnutu.

Ukoliko još nema zauzetih memorirska mjesta s podacima, prikazuje se „no dAtA“ i meni dnevničkog zapisa podataka automatski se zatvara.

Ukoliko su podaci na raspolažanju, prikazat će se prvo memorirsko mjesto.

Kurzorima (5 + 7) možete odabrat memorirska mjesta.

Tipka „CAL“ završava meni dnevničkog zapisa podataka i preklapa natrag u mjeru prikaz.

Između posljednjeg i prvog memorirska mjesta nalazi se funkcija brisanja „CLR LoG“. Za brisanje svih memorija pritisnite tipku „CAL“. Prikaz preklapa natrag u mjeru način.

Održavanje

Osim povremenog čišćenja, mjerač ne zahtijeva održavanje. Za čišćenje naprave uzmite čistu, antistatičku, suhu krupu za čišćenje bez vlakana bez upotrebe abrazivnih, kemijskih i sredstava za čišćenje sa sadržajem otapala.

Uklanjanje otpada



Elektroničke naprave su sirovine i ne spadaju u kućansko smeće. Ukoliko je naprava na kraju svog roka trajanja, uklonite napravu u skladu s važećim propisima Vaših komunalnih odlagališta otpada. Uklanjanje preko kućanskog smeća je zabranjeno.

Uklanjanje potrošenih baterija/akumulatora

Kao konačni potrošač obavezuje Vas (Odredba o baterijama) povrat svih potrošenih baterija i akumulatora; uklanjanje preko kućanskog smeća je zabranjeno!



Baterije/akumulatori koji sadrže štetne tvari označeni su s pripadajućim simbolima, koji upućuju na zabranu uklanjanja u kućansko smeće. Oznake za teške metale su: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo. Vaše potrošene baterije/akumulatore možete besplatno odložiti na zbirnim odlagalištima Vaše općine, u našim podružnicama i svugdje, gdje se prodaju baterije/akumulatori.

Time ispunjavate svoje zakonske obveze i pridonosite zaštiti okoliša!

Tehnički podaci

Prikaz	LCD 2000 Counts
Mjerni interval/mjerno vrijeme	1 sekunda
Raspon mjerjenja	0 - 1000 µm (0 - 40,0 mils)
Rezolucija	1 µm (0,1 mil)
Mjerljivi nosivi materijali	Magnetski metali: Željezo, čelik Nemagnetski metali: Bakar, alumunij, cink, bronca, mjeđ itd.
Točnost	0 - 199 µm (+/- 10 µm), 200 - 1000 µm (+/- 3% + 10 µm) 0 - 7,8 mils (+/- 0,4 mils) 7,9 - 40 mils (+/- 0,4 mils)

Faktor temperature po ° C..... Točnost x 0,1 (izvan 18 - 28 ° C)

Opskrba strujom 9 V blok baterija (npr. 1604, 6F22)

Automatsko isključenje oko 15 sek. bez mjerjenja/pritisaka tipke

Težina oko 135 g

Dimenzije (ŠxVxD) u mm 105 x 148 x 42

Uvjeti okoline

Pogonska temperatura 0 do +50 °C

Relativna vlažnost < 75% (nekondenzirajuće)

Temperatura skladištenja -20 °C do +60 °C, <80% rel. vlažnost zraka